

Lesson Learned, Armeringsnett røk i sveisene/ UGRA, 29.03.2022



538039 Gardermoen Renseanlegg, Utarbeidet av Tim Moberg
Synergi nr: 698079

1

Kort beskrivelse av hendelsen

Ifb løfting av prefabriert armeringsnett, røk sveisene og nettet raste sammen. Det falt delvis i plattingen og delvis på bakken. Nettet hang ca. 40 cm over platting og skulle løftes på plass i vegg. Potensialet for skade vært stort dersom nettet hadde røket ifb montering i vegg. Nettet hadde en vekt på 1200 KG

Årsaker

- *Sveisene røk ifb. belastning når nettet løftes opp fra liggende til hengende.*
- *Instruks for prefab. av nett ikke fulgt – (antall sveis kuttet ned på)*

Tiltak

- Sikkerhetsmøte samme dag (fokus på at instruks for prefab. skal følges)
- Oppdatert instruks for prefab av armeringsnett (skal være dobbeltsveis)
- Prinsippskisse av sveise & bindepunkter oppdatert.