


# Nytt Regjeringskvartal - LÆRING ETTER HENDELSE – Modifisert arbeidsplattform i heissjakt

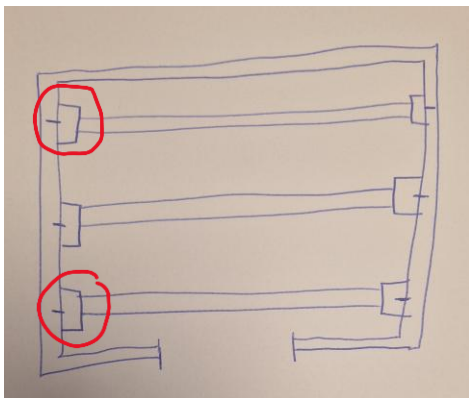

## 1. Hva har skjedd og hvor (fakta)?

Under rivning av arbeidsplattform i heissjakt på plan 11 oppdager heismontøren at 2 av de 6 bjelkeskoene som bærer arbeidsplattformen er modifisert. Bjelkeskoen som er av typen Combisafe platåkonsoll har en bolt på 8 cm som skal inn i veggen. 2 av bjelkeskoene har fått boltene kappet med 3 cm og bjelkeskoene var ikke festet til bæringene. Bjelkeskoene skulle også ha vært sikret mot oppover krefter (bjelkeskoene skulle ha vært sikret til bæringene)

## 2. Hva ble konsekvensen?

- Konsekvens: Ingen konsekvens
- Potensiell konsekvens: Alvorlig konstruksjonsvikt med døden til følge

## 3. Hva var den direkte/utløsende årsaken?


- 2 stk bjelkesko har fått sin bæreevne redusert ved at de har blitt modifisert.
- 6 stk bjelkesko var ikke sikret mot oppover-krefter

## 4. Hvorfor skjedde det (bakenforliggende årsak)?

- Bolt på bjelkesko treffer armering i heissjaktveggen. Montør har kuttet boltene for å tilpasse bjelkeskoene slik at de flukter med veggen.
- Montør har ikke meldt i fra til nærmeste leder om modifiseringen av bjelkeskoene.
- Manglende kvalitetskontroll på utført arbeid. (Hovedentreprenør har ikke kontrollert at utført arbeid er i henhold til bestillingen.

## 5. Læring/tiltak:

- Samtlige resterende av de resterende heissjaktene kontrolleres og følges opp med en LK (ledelsekontroll)
- Resterende arbeidsplattformen i kiles opp slik at de flukter med veggen.2
- Samtlige bjelkesko sikres ved at de skrues til tversoverliggende bæring.

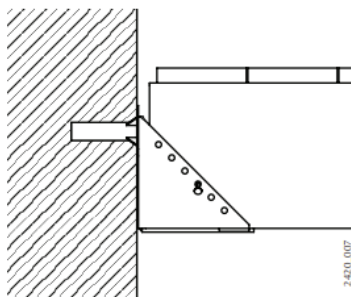

Bolten på bjelkeskoene var kappet med 2-3 cm på hver av bjelkeskoene