

Beskrivelse*

Hendelsen skjedde i forbindelse med rydding av avfall ut til avfallsvogn plassert på lasterampe/stillas.

Vitner beskriver at ulykken skjedde når h  n lener seg fremover/holdt seg mot stillasets lengdebjelke/rekkverk, og at dette gir etter p   motsatt side og vr  s ut.

Vedkommende faller over og ut, lander p   grusen/bakken mellom stillaset, utstyrskontainer og materiallager. Fallet var p   ca. 9 meter.

Vitner og kollega  r kommer raskt til ulykkesstedet, AMK og anleggsledelsen varsles, den skadde stabiliseres fra helsepersonell fra ambulanse overtar.

Hendelsessted*

Hasselbakkvegen 9

Hendelsens potensiale*

5. Ekstremt alvorlig

Skadeomfang/konsekvens*

Alvorlig personskade

- Omfattende skader i h  ndledd, albuer og skulder
- Brist i brystben
- Skade i hodet, brist i kjeve og kinn

Direkte utl  sende   rsaker

- Rekkverksgrind p   lasterampe gir etter n  r dette belastes/holdes/lenes mot

Barrierer som fungerte

- Varsling og beredskap i og over prosjekt fungerer iht plan
- Hjel  m med hakestr  pp har forhindret mer omfattende hodeskader
- Debrief og oppf  lging med bistand fra BHT etter hendelsen

Bakenforliggende   rsaker

Det er vurdert som sannsynlig at lengdebjelkens l  sevang ikke har v  rt tilstrekkelig innfestet forut for hendelsen, denne har derfor kunne arbeidet seg ut av innfestningen i spiret – to faktorer er vurdert

Feil/avvik p   vange

- Det ble ikke avdekket feil/avvik p   lengdebjelkens l  sevange og dette vurderes ikke som en mulig   rsak

S  rbart design

- Vind/uv  r noen dager f  r kan ha p  virket l  sevangen p   rekkverksgrind slik at denne har   pnet seg (kj  nt utfordring fra eksterne hendelser)
- L  se l  sevanger kan   pne seg utilsiktet ved slag/bevegelse i stillas
- Stillasets l  sevanger har et s  rbart design hvor vinkelavviket mellom l  st og en   pen vangel  s (12-18  ) er s   lite at det er krevende    verifisere visuelt
- Stillaset har jevnlig v  rt kontrollert uten at mulig feil/avvik p   rekkverk ble avdekket

Tiltak/l  ring

Prosjekt/distrikt:

- Leverand  r utf  rer ny kontroll av stillaser, det avdekkes ikke nevneverdige feil/avvik
- Gjennomgang av hendelse og oppdatering av risikovurdering i prosjekt og distrikt
- Gjennomgang og lederbes  k p   alle prosjekt i distriktet med temaet risiko, stillas og arbeid i h  yden

Overordnet Veidekke Bygg:

- Utarbeidelse og utsendelse av sikkerhetsmelding knyttet til oppf  lging og kontroll av stillas (13.3)
- Oppdatering av vernerunde mal – utvidet fokusomr  de og ekstra sjekkpunkter knyttet til stillas
- Intern gr  nsking – deling av l  ring
- Tydeliggj  ring og oppdatering av rutiner og sjekkliste tilknyttet stillas og arbeid i h  yden


Kontaktinformasjon

Torgeir Ekseth


torgeir.ekseth@veidekke.no

454 07 487

Bildet viser ca. plassering p   stillasrampe

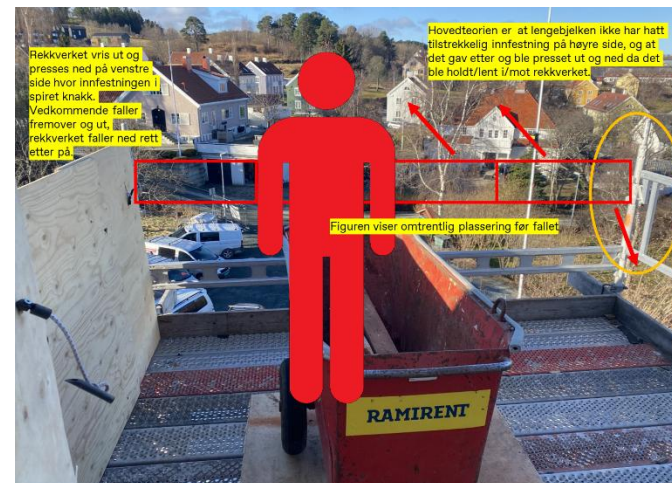

Stillasrampe, lengdebjelke og l  sevange

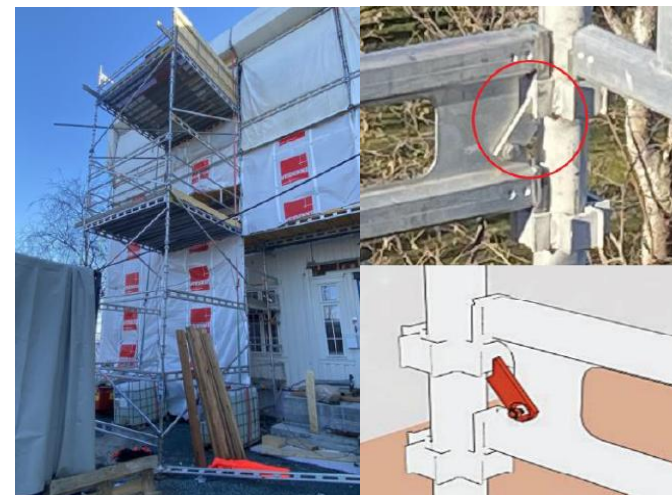

Forretningsenhet*

Trondheim

Hendelsesdato*

10.03.2025